

Relé de Segurança de Parada de Emergência OPX-457-T2 e OPX-457-T4



OPX-457-T2: Rearme Manual OPX-457-T4: Rearme Automático

Instruções de Segurança Instruções de Instalação Instruções de Operação Especificações Técnicas

## **ÍNDICE**

1.	INFORMAÇÕES GERAIS	2
2.	TERMOS E ABREVIAÇÕES	2
3.	ALERTAS DE SEGURANÇA	2
4.	FUNCIONALIDADES	2
5.	FUNÇÕES	3
6.	NORMAS E DIRETIVAS	3
7.	CARACTERÍSTICAS	3
8.	USO E OPERAÇÃO	3
9.	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	4
10.	INSTALAÇÃO	5
11.	CONEXÕES ELÉTRICAS	5
12.	SINALIZAÇÃO	7
13.	DADOS TÉCNICOS	7
14.	MARCAÇÃO	7
15.	IDENTIFICAÇÃO	7
16.	DIMENÇÕES	
17.	GARANTIA	
18.	CERTIFICAÇÕES	
19.	SUPORTE	_
20.	AMBIENTAL	8



## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

Os Relés de Segurança de Parada de Emergência Digimec OPX-457-T2 e OPX-457-T4 são projetados para sistemas relacionados à segurança de máquinas e atendem aos requisitos SIL3 da EN IEC 62061 e podem ser utilizados até a categoria 4 - PLe de acordo com a norma EN ISO 13849-1.

Os relés de segurança Digimec são projetados para executar funções de segurança como parte de uma máquina. É muito importante que um técnico de segurança especializado realize uma análise de risco da máquina, antes de incorporar quaisquer elementos de proteção ou sistemas de parada de emergência.

## 2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

	100 E 71B11E 1171				
CAT	Categoria: Refere-se à classificação dos produtos destinados a sistemas de segurança quanto ao quanto são imunes a falhas e seu comportamento imediatamente após a detecção de uma ocorrência de falha.  [EN ISO 13849-12015]				
DI	Nível de Performance:				
PL	Indicador utilizado para determinar a capacidade do produto e dos sistemas de controlo relacionados com a segurança em condições previsiveis.				
	[EN ISO 13849-1:2015]				
SIL	Nível de Integridade de Segurança: É definido como um nível relativo de redução de risco fomecido por uma função de segurança ou para especificar um nível alvo de redução de risco, onde o nível de integridade é 4, que é o nível mais alto, e o nível mais baixo é 1.				
PFDavg	Probabilidade Média de Falha Perigosa:				
FFDavg	Probabilidade de falha perigosa A demanda é definida entre as taxas médias de falhas de segurança mais as falhas perigosas detectadas e as falhas de segurança mais perigosas. [EN I/EC 61508 partes 1-7.2010]				
PFH	Probabilidade de Falha por Hora:				
	Probabilidade de l'alha ocorrer em uma hora.				
	[EN / IEC 61508 partes 1-7:2010]				
MTTFd	Tempo Médio até a Falha: Tempo médio até que ocorra uma falha perigosa.				
	[EN / IEC 61508 partes 1-7:2010]				
SFF	Fração de Falha Segura:  A Fração de Falha Segura é definida como a razão entre a taxa média de falhas seguras do subsistema mais as falhas perigosa: detectadas e a taxa média total de falhas do subsistema.  [EN /IEC 61508 parles 1-7-2010]				
DC <sub>avg</sub>	Diagnóstico de Cobertura:				
Deavy	Fração de falha perigosa detectada por teste de diagnóstico on-line automático. A fração de falhas perigosas é calculada usando as taxas de falhas perigosas associadas às falhas perigosas detectadas divididas pela taxa total de falhas perigosas.  [EN.IEC 61508 partes 1-7:2010]				
SELV	Tensão Extra Baixa de Segurança,				
· · · · · ·	Tensão Extra baixa de Proteção:				
PELV	Dispositivos de alimentação elétrica em que a tensão não pode ultrapassar o valor de tensão extrabaixa estabelecido, protegendo contra choques elétricos em operação normal e em condições de falha única, incluindo falhas à terra em circuitos elétricos.				
	[EN / IEC 61508 partes 1-7:2010]				

#### 3. ALERTAS DE SEGURANÇA

Os símbolos de advertência mostrados abaixo serão usados ao longo deste manual para indicar possíveis riscos à vida, avisos, recomendações ou notas importantes.



#### **PERIGO**

Risco potencial de lesões graves irreversíveis e morte.



#### **ATENÇÃO**

Risco de causar ferimentos leves reversíveis com afastamento temporário do trabalho.



#### NOTA

Símbolo para orientações e notas importantes e/ou ações corretas.

#### 4. FUNCIONALIDADES

- 3 saídas de segurança redundantes com canal duplo.
- 1 contato auxiliar (contato de sinalização).
- Conexão segura de entrada para:
  - ✓ Botões de parada de emergência,
  - ✓ Interruptores de segurança,
  - ✓ Interruptores de parada de emergência de segurança operados por cabo de aço,
  - ✓ Sensores Magnéticos de Segurança,
  - ✓ Chaves de segurança sem contato, Ver figuras 4 até 7.
- Elo de realimentação para monitoramento de contatores, ver figuras 10 e 11.
- Detecção de falhas, sempre que o OPX-457 for reiniciado.
- Indicação do estado de comutação dos relés de saída de segurança através de leds amarelos.
- Disponível em 2 modelos com rearme:
  - ✓ Manual OPX-457-T2. Fig. 8
  - ✓ Automático OPX-457-T4. Fig. 9
- Detecção de falhas no botão de rearme manual.
   Possui circuito interno que detecta travamento mecânico e soldagem dos contatos deste botão.
- Conformidade com CAT4 PLe, SIL3.

Rua Boicununga 157A - São Paulo - SP - Brazil - CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br Europa | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B - Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

## 5. FUNÇÕES

Os Relés de Segurança de Parada de Emergência OPX-457, T2 ou T4 são projetados para isolamento seguro de circuitos de segurança com categoria de parada zero conforme norma EN 60204-1 e podem ser utilizados até categoria de segurança 4 e PLe, conforme norma EN ISO 13849 -1. O sistema lógico interno fecha os contatos de segurança de saída quando o botão de emergência é liberado (puxado para cima) e o botão de rearme é pressionado momentaneamente, no modelo OPX-457-T2. No modelo OPX-457-T4, o relé dos de segurança de saída contatos imediatamente para fechado, quando o botão de emergência é liberado (puxado para cima).

Em ambos os casos acima, quando o botão de emergência é pressionado, os contatos de saída do relé de segurança interno abrirão em no máximo 15 ms e farão a máquina parar com segurança.

É garantido que uma única falha que ocorra não levará à perda da função de segurança e que cada falha será detectada pelo detector de falhas integrado, o mais tardar, quando o OPX-457 reiniciar uma nova operação.

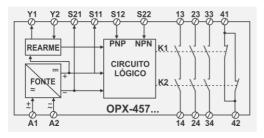


Figura 1 – Diagrama de blocos

#### 6. NORMAS E DIRETIVAS

EN / IEC 61508 partes 1-7:2010

Normas Europeias harmonizadas

EN IEC 62061:2021 e EN ISO 13849-1:2015

Testes de Compatibilidade Eletromag, e Ambientais EN 61131-2:2007 e IEC 61131-2:2017

EN 61000-6-7:2014 (Requerimentos de Imunidade FS)

#### **Diretivas Europeias**

2006 / 42 / EC Diretiva de Máguinas 2011/65 / EU + 2015 / 863 Diretiva RoHS

### 7. CARACTERÍSTICAS

- Modelo OPX-457-T2 com Rearme Manual.
- Modelo OPX-457-T4 com Rearme Automático.
- Proteção contra sobretensões de alimentação.
- 3 saídas de contato de segurança NA.
- 1 saída de contato auxiliar NF para sinalização.
- Detector de falhas integrado nos dispositivos de entrada e contato do relé de segurança de saída, sempre que o OPX-457 é reiniciado.
- Produto adequado para dispositivos de parada de emergência em entradas de segurança, conforme mostrado na Fig. 4 até 7.

## 8. USO E OPERAÇÃO

Os Relés de Segurança de Parada de Emergência OPX-457 são indicados para sistemas de parada de equipamentos ou emergência em máquinas, dispositivos perigosos, quando possuem grande potencial de causar lesões, irreversíveis ou não e, até mesmo, morte aos seus operadores.

São fabricados em dois modelos, o OPX-457-T2 com rearme manual e o OPX-457-T4 com rearme automático.

Todo seu circuito interno é construído em duplo canal, desde as entradas dos botões de emergência até as saídas dos contatos dos relés de segurança internos, eliminando a possibilidade da ocorrência de qualquer falha, sem que esta seja imediatamente detectada e seus circuitos internos completamente desativados, interrompendo instantaneamente o funcionamento da máquina onde estão instalados.

O OPX-457-T2 e OPX-457-T4 somente estão habilitados para entrar em operação quando os requisitos de acionamento das entradas de segurança S11/S12 e S21/S22 forem atendidos, ou seja, acionados quase simultaneamente. Caso haja muita diferenca de tempo entre o acionamento das entradas. o OPX-457-T., não é acionado e só volta ao funcionamento normal quando o requisito for atendido.

O modelo T2 com rearme manual somente terá seus relés de segurança de saída acionados se o botão de emergência for liberado (puxado para cima) e quando o botão de rearme for pressionado

Rua Boiçununga 157A - São Paulo - SP – Brazil – CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br

Europa | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

momentaneamente. Os relés de segurança de saída serão desativados no máximo 15 ms após o botão de emergência ser pressionado.

Se o botão de rearme, no caso do OPX-457-T2, estiver preso ou seus contatos estiverem soldados, o produto falhará na próxima tentativa de operação. Nesta situação, o botão deve ser substituído.

No modelo OPX-457-T4 com rearme automático, os relés de segurança de saída serão acionados toda vez que o botão de emergência for liberado (puxado para cima). O relé de saída será desativado em no máximo 15ms após o botão de emergência ser pressionado.

Na remota possibilidade de algum contato de algum dos relés de segurança de saída interna ficar travado, travado ou soldado, o dispositivo irá falhar e não entrará mais em operação, nesta situação o OPX-457 deverá ser encaminhado à Digimec, que avaliará a possibilidade de sua recuperação.

Quando houver necessidade de utilização de contatores acionados pelos contatos de segurança do OPX-457 para acionamento de cargas maiores, é obrigatória a utilização de contatores de segurança e utilização de seus contatos NF conectados em série no elo de realimentação através dos terminais Y1 e Y2, desta forma os contatos dos contatores serão permanentemente monitorados a cada operação de acionamento do dispositivo, conforme figuras 10 e 11.

## 9. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA





Os contatos de segurança modelo OPX-457-T4 (rearme automático) fecham instantaneamente quando o botão de emergência é destravado (liberado).

Se o botão de emergência já estiver desbloqueado (liberado) e a energia estiver desligada, os contatos de segurança fecharão instantaneamente quando a energia for ligada.



Utilize sempre o circuito de parada de emergência da máquina em canal duplo. Se for uma prensa de freio de embreagem, certifique-se de que a válvula que aciona o freio de embreagem seja de canal duplo e possua sensores internos ou interruptores para utilizar o feedback.



Deve ser realizado pelo menos uma vez por mês um teste funcional por um técnico conhecedor dos sistemas de segurança, pressionando o botão de emergência e verificando o correto funcionamento da máquina de parada de emergência.

[Co-ordination of Notified Bodies Machinery Directive 2006/42/EC, CNB/M/11.050.]



Utilize sempre fiação com bitola adequada ao serviço, fixando terminais nas extremidades dos fios e anéis de identificação com números ou letras em cada condutor elétrico.



No caso de utilizar alimentação de tensão 24 VCA já existente na máquina ou equipamento, certifique-se de que a tensão esteja dentro dos limites especificados na tabela de especificações técnicas.



Nunca use o dispositivo OPX-457-T2 ou OPX-457-T4 como fonte de alimentação para alimentar dispositivos externos.

Rua Boiçununga 157A - São Paulo - SP – Brazil – CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br

Europa | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

## 10.INSTALAÇÃO

O produto deve ser instalado e fixado em trilho DIN 35 mm, dentro de painéis ou gabinetes com grau de proteção no mínimo IP54.

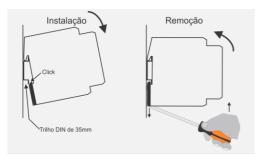


Figura 2 – Procedimento de Instalação

### 11. CONEXÕES ELÉTRICAS

<b>A</b> 1	24 V Fonte de Energia [+/~] (Mandatório fusível 1A)
A2	24 V Fonte de Energia [- /~]
S11	Tensão positiva de referência
S12	Canal de entrada positiva
S21	Tensão negativa de referência
S22	Canal de entrada negativa
Y1	Referência positiva para rearme
Y2	Entrada positiva de rearme
13-14	Contato de Segurança #1
23-24	Contato de Segurança #2
33-34	Contato de Segurança #3
41-42	Contato Auxiliar



Figura 3 - Conexão dos Terminais

#### Dispositivos de entrada de parada de emergência

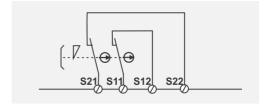


Figura 4 – Botão de parada de emergência

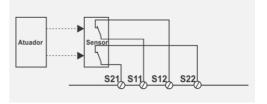


Figura 5 - Sensor de segurança magnético com contatos de saída

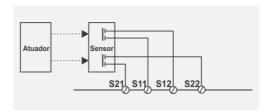


Figura 6 - Sensor de segurança magnético com saída de estado sólido

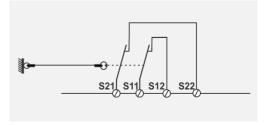


Figura 7 - Interruptor de parada de segurança operado por cabo de aço



Não é permitido o uso de dispositivos de entrada de canal único para a função de parada de emergência.

Rua Boiçununga 157A - São Paulo - SP – Brazil – CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br

**Europa** | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

#### Modos de entrada de rearme



Figura 8 - Botão monitorado para modo de rearme manual



Figura 9 - Jumper para modo de rearme automático

#### Conexões para realimentação

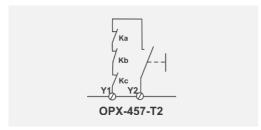


Figura 10 - Intertravamento com circuito de realimentação dos contatores externos e botão de rearme manual



Figura 11 - Intertravamento com elo de realimentação dos contatores externos e jumper de rearme automático



Nesta configuração os contatos do relé de segurança comutam imediatamente quando o dispositivo de parada de emergência é acionado.

#### Fonte de energia SELV / PELV

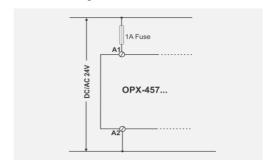


Figura 12 - Conexões de alimentação

#### Conexões dos contatos de segurança de saída

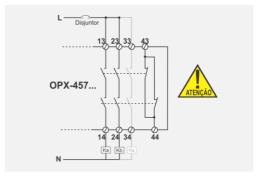


Figura 13 - Conectando cargas nos contatos de segurança



Quando for necessário expandir a capacidade dos contatos do relé de segurança de saída, use contatores de segurança, Ka, Kb e Kc opcional, na Fig 13, e conecte seus contatos NF às conexões do circuito de realimentação de intertravamento de acordo com a FIG 10 e 11.



Não é permitida a utilização de polos ou fases diferentes entre os contatos 13/14, 23/24 e 33/34. O não cumprimento pode levar à destruição do produto.

Rua Boiçununga 157A - São Paulo - SP – Brazil – CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br

**Europa** | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

## 12. SINALIZAÇÃO

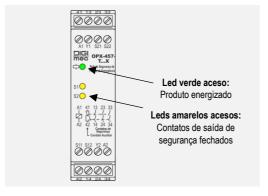


Figura 14 - Sinalização frontal

#### 13. DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS						
Tensão de operação	24 V AC/DC (SELV/PELV)					
Frequência nominal	50-60 Hz					
Tolerância permissível	± 10 %					
Consumo de energia	≤ 2,7 W					
Proteção de polaridade	Sim					
Proteção de sobretensão	Sim					
Categoria de sobretensão	III					
Grau de poluição	2					
Tempo de resposta	≤ 15 ms					
Contatos de segurança	3 contatos NA redundantes					
Contato auxiliar	1 contato NF					
Max. comprimento dos cabos	≤ 30 m					
Capacidade dos contatos	DC-1324 VCC @ 6 A					
de saída	AC-15250 VCA @ 5 A					
DADOS MECÂNICOS						
Dispositivos de comutação	2 relés mec. guiados					
Nº de operações do relé	10.000.000 operações					
Ferramenta	Fenda N°3					
Conexões elétricas	Conector com parafusos					
Torque dos parafusos	0,4 Nm máx.					
Max. bitola dos condutores	2,5 mm² ou 24 AWG					
Grau de proteção	IP20					
Material plástico da caixa	ABS amarelo					
Temperatura de operação	-10 a +50 °C					
Temperatura de estoque	-30 a +70 °C					
PARÂMETROS DI						
Intervalo de teste de prova	20 anos					
PFDavg	6.25 x 10 <sup>-5</sup>					
SFF	99.51 %					
PFH	7.23 x 10 <sup>-10</sup> 1/h					
MTTFd	63 anos					
DCavg	99.18 %					

## 14. MARCAÇÃO



Figura 15 – Marcação lado esquerdo

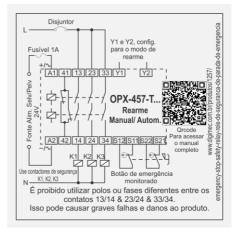


Figura 16 - Marcação lado direito

## 15. IDENTIFICAÇÃO



Figura 17 – Etiqueta com código de identificação

Rua Boiçununga 157A - São Paulo - SP – Brazil – CEP 04255-120 +55 11 2969 1600 | www.digimec.com.br | vendatecnica@digimec.com.br


Europa | Andrea Corsini | +39 34 8850-6643 Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Itália 47013 a.corsini@mechtex.com

#### Localização do número serial



Figura 18 - Identificação

## 16. DIMENÇÕES

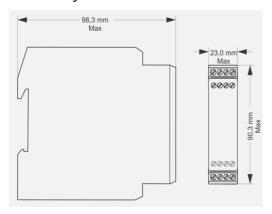

#### 17. GARANTIA

Os OPX-457-T2 e OPX-457-T4 possuem garantia total em todos os seus componentes, pelo prazo de 24 meses, contados da data de emissão da nota fiscal do produto e sempre nas dependências da Digimec, ou de seu representante, acompanhado de o respectivo documento fiscal de compra.

A garantia será cancelada ou não será aceita pela Digimec em caso de uso indevido, ou fora dos parâmetros ou especificações expressamente descritos neste manual.

## 18. CERTIFICAÇÕES





#### 19. SUPORTE



Em caso de dúvida, ou necessidade de aplicação diferenciada para estes produtos, não hesite em entrar em contato com a DIGIMEC, através de um dos canais acima no cabeçalho desta página ou solicitar ajuda de um representante da DIGIMEC, em sua região, que certamente lhe atenderá. tenha uma solução rápida para o seu caso.

Este produto foi projetado e fabricado no Brasil e atende às Normas de Segurança Funcional exigidas.

#### 20. AMBIENTAL







#### NOTAS:

#### GGMA0092 - [Versão R00]

Devido aos constantes desenvolvimentos tecnológicos, a Digimec poderá alterar o conteúdo deste manual a qualquer momento sem aviso prévio.



# **EU Declaration of Conformity**

We at Digimec Controles e Sistemas Ltda Rua Boicununga 157A São Paulo, SP, Brazil, 04255-120 CNPJ 14.447.680/0001-09

Declare, under our full responsibility, that the products listed below:

Type: Emergency Stop Safety Relay Models: OPX-457-T2 and OPX-457-T4

If installed, maintained, and used in the applications for which they were designed, and in accordance with relevant installation standards and manufacturer instructions, they comply with applicable European Union harmonization legislation, where applicable.

#### Directives:

Machinery Directive 2006/42/EC RoHS Directive 2011/65/EU, 2015/683

Standards:

EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 62061:2021 EN / IEC 61508-1-7:2010 EN 60947-5-1: 2017

EN 50581:2012 EN IEC 63000: 2018

Notified Body: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Notified Body for Machinery (NB No. 0035) Am Grauen Stein 51105 Köln / Germany

Authorized representative and person responsible for compiling the technical file established within the EU:

Mr. Andrea Corsini | a.corsini@mechtex.com

Address: Via Nazionale 19/B – Dovadola (Forli) Italy – 47013

Mobile: +39 34 8850-6643

São Paulo 2024-01-22

reddy Depouhon

DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA.

Engineering & Project Manager